

技术公告 (Technical Bulletin) 页数: 1 / 1

机型: 大B4、A3机器	日期: 2007-8一般故障整理	NO.RTB: 00001
--------------	------------------	---------------

主题: 供纸台不升		准备人: 何铁兵	
发自: 销售支援科 部门/ 部门/ 部门		检查人: 何铁兵	
分类:	故障诊断 (✓)	部件信息 ()	要求采取措施 ()
	机械 ()	电器 (✓)	维修手册修订 ()
	纸路 (✓)	发送/接收 ()	翻新信息 ()
	其他 ()	内部 ()	外部 (✓)

症状的描述:

按动“印刷”键, 纸台不能升起, 引起纸张无法进送或产生“右卡纸”的现象

原因:

纸台上限传感器不能够检测到搓纸轮上的进纸轴支架, 导致纸台不能上升;
检查上限传感器的高度; 检测纸台上限传感器;

预防性改善措施:

- 1、检测纸台上限传感器是否正常
- 2、调整纸台上限传感器的高度和位置, 保证进纸轴支架能够自由的遮挡传感器中缝
- 3、调整进纸支架上的配重的重量

