

技术公告 (Technical Bulletin) 页数: 1 / 1


机型: 大B4、A3机器	日期: 2007-8一般故障整理	NO.RTB: 00001
--------------	------------------	---------------

主题: 制黑板		准备人: 何铁兵	
发自: 销售支援科 部门/		部门/ 部门	
检查人: 何铁兵			
分类:	故障诊断 (✓)	部件信息 ()	要求采取措施 ()
	机械 ()	电器 (✓)	维修手册修订 ()
	纸路 ()	发送/接收 ()	翻新信息 ()
	图象 (✓)	内部 ()	外部 (✓)

症状的描述:
间歇性出现制黑板, 最后完全制黑板


原因:

- 1、观察CIS扫描头的灯不能点亮 (或两边微亮起中间不亮或一边亮一边不亮)
- 2、CIS扫描头与逆变器的连接线接触不良
- 3、热敏头故障

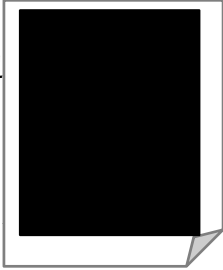

预防性改善措施:

- 1、进入维修模式, 按“印刷”键的同时按住“停止”键, 作热敏头测试

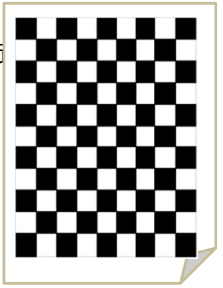

2、如果热敏头测试正常, 说明问题在扫描部分, 进入维修模式, “白色电平”测试, 观察CIS扫描灯是否能够正常点亮, 检查插线。

3、观察CIS扫描头的灯能点亮 (或两边微亮起中间不亮或一边亮一边不亮) 检查逆变器与CIS的连接插头, 由于连接的紧凑可能发生运输或控运行松脱的现象,

